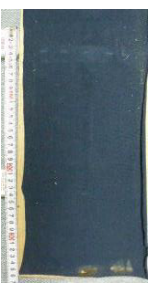




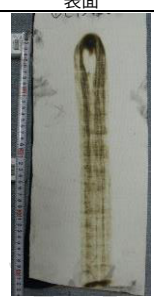




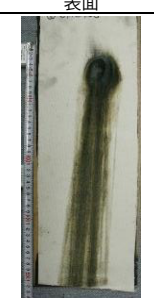
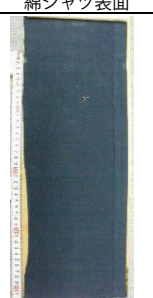






テスト溶湯 (出湯温度)	代 替 え 候 補 生 地 素 材															
	①現行耐熱ベスト				②紳原商店オリジナル生地（綿100% 難燃加工）				③コーネックスエクスファイア100%（アラミド繊維）				④コーネックス50%綿50%			
	表面	綿シャツ表面	板表面	評価	表面	綿シャツ表面	板表面	評価	表面	綿シャツ表面	板表面	評価	表面	綿シャツ表面	板表面	評価
TM1 (1100℃)				○				○				×				△
	考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯をかけると激しく燃え上がった。 溶湯落下部は貫通し、綿シャツ表面及び板表面に焦げが認められた。				考察 溶湯をかけた場所の生地は少し燃え上がった。 溶湯をかけた場所は、貫通し、綿シャツ及び板表面の焦げが認められた。 溶湯が流れ落ちた場所の板表面には焦げは認められなかった。			
				×				×				×				×
溶湯の貫通が認められた。				溶湯の貫通が認められた。57g				溶湯の貫通が認められた。測定不能				溶湯の貫通が認められた。測定不能				
C95400 (1250℃)				○				○				×				×
	考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯をかけると激しく燃え上がった。 溶湯落下部は貫通し、綿シャツ表面及び板表面に焦げが認められた。				考察 溶湯をかけると生地は激しく燃え上がった。 溶湯落下部は貫通し、綿シャツ表面及び板表面に焦げが認められた。			
				×				×				×				×
溶湯の貫通が認められた。115g				溶湯の貫通が認められた。121g				溶湯の貫通が認められた。測定不能				溶湯の貫通が認められた。測定不能				
CAC406 (1250℃)				○				○				×				△
	考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯は表面を流れ落ち、燃え上がりは無かった。 綿シャツ表面及び板表面には、溶湯の痕跡は認められなかった。				考察 溶湯をかけると生地は少し燃え上がった。 溶湯落下部の貫通はなかったが、綿シャツ表面及び板表面に焦げが認められた。				考察 溶湯をかけた場所の生地は少し燃え上がった。 溶湯をかけた場所は、貫通し、綿シャツ及び板表面の焦げが認められた。 溶湯が流れ落ちた場所の板表面には焦げは認められなかった。			
				×				×				×				×
溶湯の貫通が認められた。74g				溶湯の貫通が認められた。88g				溶湯の貫通が認められた。測定不能				溶湯の貫通が認められた。測定不能				